

# **Solution du problème BOOT pour les modèles Bravo en utilisant la clé usb**

**BRAVO MINI**

**BRAVO BIG**

**BRAVO BT**

**BRAVO MAX**

Ce problème de BOOT peut survenir si vous passez un flash incorrecte, en cas de coupure de courant pendant la mise à jour, ou en raison d'autres facteurs , Veuillez suivre les étapes suivantes :

1) Téléchargez le fichier de flash à partir des sites suivants


[www.echolinkhd.com](http://www.echolinkhd.com)

[www.siteflash.info](http://www.siteflash.info)

2) Renommez le nom du fichier de flash en ' GxRom.bin '


3) Copiez le fichier de flash dans une clé usb

4) Eteignez le récepteur en débranchant le câble d'alimentation électrique, ensuite, insérez la clé usb dans le port usb du récepteur, Rallumez-le et vous remarquerez que le récepteur a commencé l'installation de la mise à jour automatiquement.

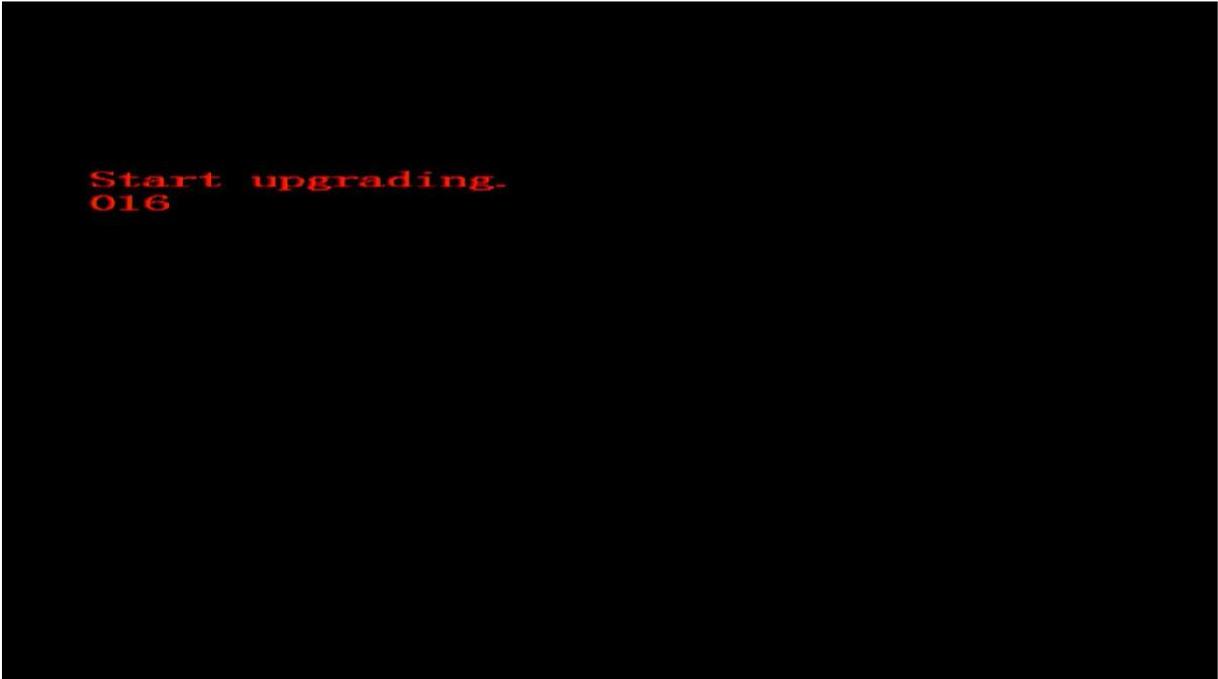

```
Start upgrading-  
016
```

5) Une fois la mise à jour terminée et arrivée à 100%,  
Veuillez retirer votre clé usb et le récepteur  
redémarrera automatique.

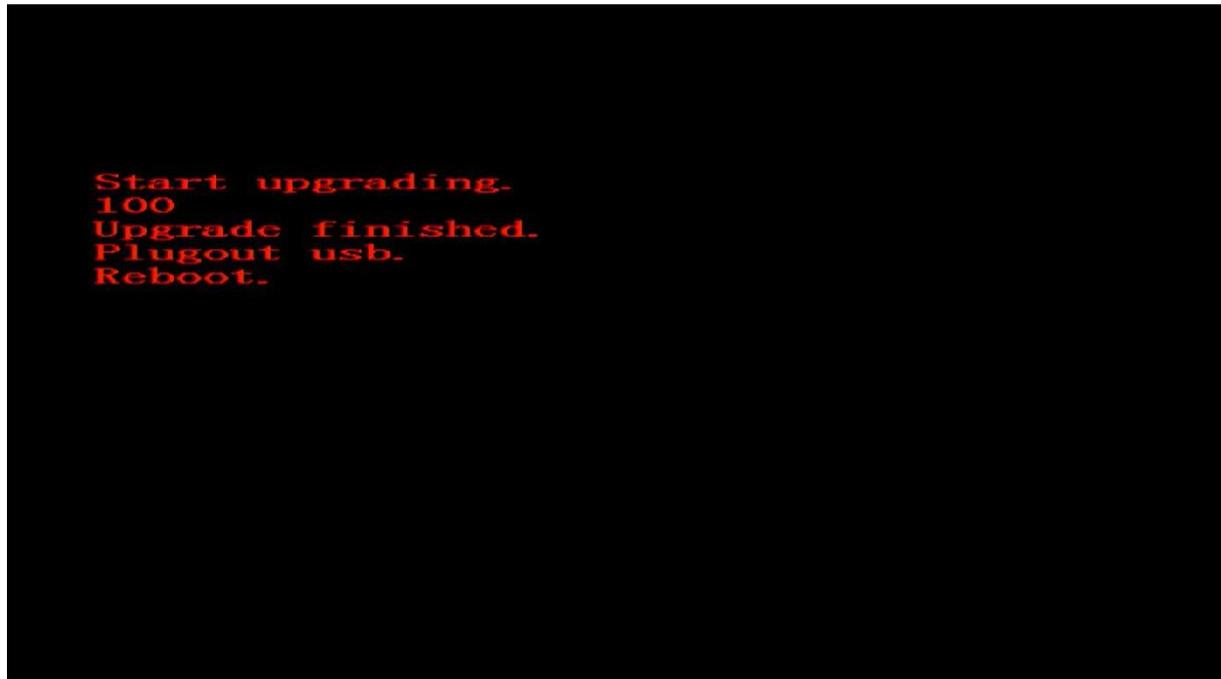



Nous espérons que cet article vous a été utile pour résoudre votre problème de Boot